




TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

Návod na použitie, montáž a zapojenie sietových napájačov 4 FP 672 49 a 4 FP 672 59

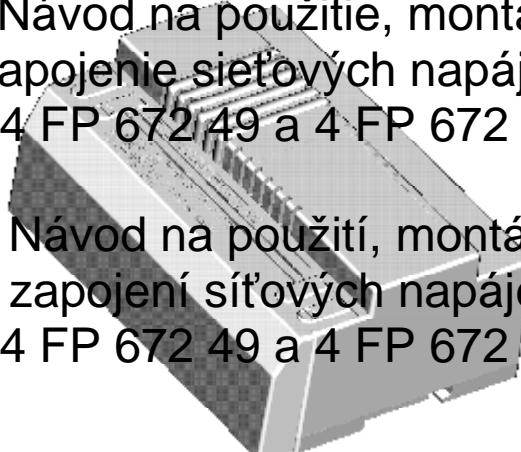

Návod na použití, montáž a zapojení síťových napáječů 4 FP 672 49 a 4 FP 672 59

Technické parametre:

Technické parametry:

- hmotnost: 1020±20g
 - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm
 - provozní teplota: -5 °C ÷ +40 °C při relativní vlhkosti vzduchu max. 80 %
 - napájecí napětí: 230V/50Hz (25 VA)
 - proud naprázdno (bez zátěže na výstupu): (25 ÷ 60) mA
 - výstupní napětí - pro 4 FP 672 49: 24 V/=0,5 A (stabilizované)
9 V ~/1,0 A (nebo 12 V/=0,5 A nestabilizované)
- pro 4 FP 672 49: 18 V/=0,6 A (stabilizované)
9 V ~/0,8 A (nebo 12 V/=0,8 A nestabilizované)



A. POUŽITIE

Sieťové napájače 4 FP 672 49 sú určené pre napájanie obvodov dvojvodičových dorozumievacích systémov (DDS) a sieťové napájače 4 FP 672 59 sú určené pre napájanie obvodov domácich dorozumievacích videosystémov (DDV - KARAT a pod.).

SN 4 FP 672 49 - je to zdroj výstupného napäťa $24V=0,5A$ (stabilizované) a $9V\sim/1,0A$ resp. $12V=0,5A$ (nestabilizované).

Jednosmerné napäťie $12V=$ dosiahneme, ak poistku z pozície FU1 preložíme na pozíciu FU2, avšak odpojí sa striedavé napäťie $9V\sim$.

SN 4 FP 672 59 - je to zdroj výstupného napäťa $18V=0,6A$ (stabilizované) a $9V\sim/0,8A$ resp. $12V=0,8A$ (nestabilizované).

Jednosmerné napäťie $12V=$ dosiahneme, ak poistku z pozície FU1 preložíme na pozíciu FU2, avšak odpojí sa striedavé napäťie $9V\sim$.

Popis svoriek na svorkovniciach:

L1 - pripojenie fázového vodiča napäťia $230V\sim$

N - pripojenie nulového vodiča napäťia $230V\sim$

+18 - výstup napäťia $18V=0,6A$ (stabilizované)

+24 - výstup napäťia $24V=0,5A$ (stabilizované)

GND - vzťažná svorka s nulovým potenciálom pre jednosmerné stab. napätie

~ - výstup napäťia $9V\sim/0,8A$, resp. $9V\sim/1,0A$

0 - vzťažná svorka s nulovým potenciálom pre str. napätie

+ - výstup napäťia $12V=0,5A$, resp. $12V=0,8A$ (nestabilizované)

- - vzťažná svorka s nulovým potenciálom pre jednosmerné nestab. napätie

B. MONTÁŽ A ÚDRŽBA

Sieťové napájače sa montujú do rozvodných skriň vo **vertikálnej polohe** a upevňujú sa na DIN lištu, na ktorú je prispôsobený spodný kryt napájača so zaisteniacou západkou (obr.1). K rozvodu sieťového napäťa, ktorý je istený vhodným istiacim prvkom (istič, poistka), sa pripájajú pevným prívodom, pričom dbáme na to, aby fázový vodič bol pripojený do svorky „L1“ a nulový vodič do svorky „N“.

Upozornenie!

Montáž SN vykonávame pri vypnutom sieťovom napäti a pripájať k sieti ho môžu iba osoby s príslušnou kvalifikáciou!

Pri správnom zapojení a používaní sieťové napájače nepotrebuju žiadnu údržbu.

Istenie primárneho vinutia transformátora je realizované pomocou elektronického, tepelne závislého prvku (termistor PTC). V prípade skratu na výstupoch alebo dlhodobého preťaženia, istiaci prvak preruší napájanie primárneho vinutia transformátora, čo je signalizované výpadkom výstupných napäťi.

Po odstránení poruchy napájač odpojíme od sieťového napájacieho napäťa na dobu min. 2 minúty a po jeho opäťovnom pripojení na siet' sa činnosť napájača obnoví v plnom rozsahu. Výstupné striedavé napätie resp. jednosmerné nestabilizované, je istené trubičkovou poistikou, ktorá pri skrate na výstupe sa môže taktiež prerušiť. Znehodnotenú poistku nahradíme náhradnou poistikou, ktorá je umiestnená v krytke poistky (obr.2).

C. ZAPOJENIE

Sieťové napájače sa zapájajú do dvojvodičových systémov (DDS 2-BUS) a do domáčich dorozumievacích videosystémov (DDV) podľa „Návodov na montáž, zapojenie a obsluhu“, ktoré sú súčasťou hlavných komponentov systému.

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom:



Tento symbol na výrobku, alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrického zariadenia nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrickými zariadeniami po dobe životnosti prispievate k opäťovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.



Škatule
Bal. papier



PE vrecka
PE fólie

A. POUŽITÍ

Síťový zdroj 4 FP 672 49 je určen pro napájení obvodů dvoudráťových systémů (DDS) a síťový zdroj 4 FP 672 59 je určen pro napájení obvodů domácích dorozumívacích videosystémů (VIDEO KARAT).

SN 4 FP 672 49 - je zdrojem výstupního napětí $24V=0,5A$ (stabilizované) a $9V\sim/1,0A$ resp. $12V=0,5A$ (nestabilizované).

Stejnosměrného napětí $12V=$ získáme, když pojistku z pozice FU1 přepojíme do pozice FU2, odpojí se však střídavé napětí $9V\sim$.

SN 4 FP 672 59 - je zdrojem výstupního napětí $18V=0,6A$ (stabilizované) a $9V\sim/0,8A$ resp. $12V=0,8A$ (nestabilizované).

Stejnosměrného napětí $12V=$ získáme, když pojistku z pozice FU1 přepojíme do pozice FU2, odpojí se však střídavé napětí $9V\sim$.

Popis svorek na svorkovnicích:

L1 - připojení fázového vodiče napětí $230V\sim$

N - připojení nulového vodiče napětí $230V\sim$

+18 - výstup napětí $18V=0,6A$ (stabilizované)

+24 - výstup napětí $24V=0,5A$ (stabilizované)

GND - vztažná svorka s nulovým potenciálem pro stejnosměrné stab. napětí

~ - výstup napětí $9V\sim/0,8A$, resp. $9V\sim/1,0A$

0 - vztažná svorka s nulovým potenciálem pro střídavé napětí

+ - výstup napětí $12V=0,8A$, resp. $12V=0,5A$ (nestabilizované)

- - vztažná svorka s nulovým potenciálem pro stejnosměrné nestab. napětí

B. MONTÁŽ A ÚDRŽBA

Síťové zdroje se montují do rozvodních skříní ve **vertikální poloze** a upevňují se na DIN lištu, na kterou je přizpůsoben spodní kryt zdroje se zajíšťovací západkou (obr.1).

K rozvodu síťového napětí, který je jištěn vhodným jistícím prvkem (jistič, pojistka), se připojují pevným přívodem, přičemž dbáme na to, aby byl fázový vodič připojen do svorky „L1“ a nulový vodič do svorky „N“.

Upozornění!

Montáž síťového zdroje vykonáváme při vypnutém síťovém napětí a připojovat k síti ho mohou pouze osoby s příslušnou kvalifikací!

Při správném zapojení a používání síťového zdroje nepotřebuje žádnou údržbu. Jištění primárního vinutí transformátoru je realizováno pomocí elektronického, tepelně závislého prvku (termistor PTC).

V případě zkratu na výstupech nebo dlouhodobého přetížení, jistící prvek přeruší napájení primárního vinutí transformátoru, což je signalizováno výpadkem výstupních napětí.

Po odstranění poruchy zdroj odpojíme od sítě na dobu minimálně 2 minut a po jeho opětovném připojení k síti se činnost zdroje obnoví v plném rozsahu.

Výstupní střídavé napětí resp. stejnosměrné nestabilizované, je jištěno trubičkovou pojistikou, která se při zkratu na výstupu může také přerušit. Znehodnocenou pojistku nahradíme náhradní pojistikou, která je umístěna v krytce pojistiky (obr. 2).

C. ZAPOJENÍ

Síťové zdroje se zapojují do dvoudrátových systému (DDS 2-BUS) a do domácího dorozumívacího videosystému (VIDEO KARAT) podle návodů na montáž, zapojení a obsluhu, které jsou součástí hlavních komponent systému (modul videovrátného a videotelefon).

Upozornění pro nakládání s obalem a dožitým výrobkem.




Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti elektrozařízení nesmí být likvidováno společně s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocování je odevzdejte na místo určené pro sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po uplynutí doby životnosti přispíváte k opětovnému použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potencionálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.




Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie

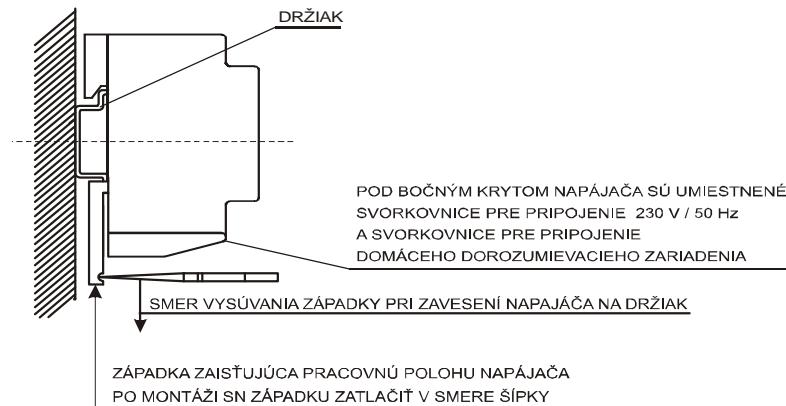

obr.1

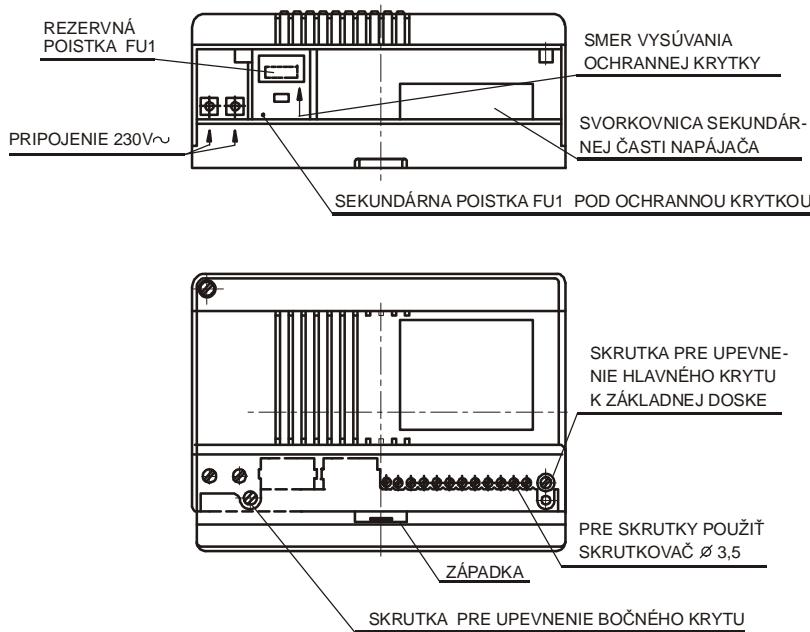

Obr. 2



TESLA
STROPKOV, a.s.

ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ LIST

na výrobok **SIEŤOVÝ NAPÁJAČ**
na výrobek **SÍŤOVÝ NAPÁJEČ**

Typ

Dátum výroby

Kontrola

Dátum predaja Dátum prodeje 	Pečiatka a podpis predajcu: Razitko a podpis prodejce:
---	---

1. Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku TESLA Stropkov a.s. preskúšaný a výrobca zodpovedá za jeho parametre stanovené platnými normami a návodom na jeho obsluhu za predpokladu, že bude inštalovaný, používaný a obsluhovaný podľa pokynov uvedených v návode na jeho obsluhu. Na správnu činnosť zariadenia poskytuje predajca užívateľovi zárukupodľaplánnychprávnychúprav.
2. Výrobok bude prijatý k záručnej oprave len po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakupení výrobku. Bez vyznačeného dátumu predaja, pečiatky a podpisu predajcu je záručný list neplatný. Dodatočne zaslaný záručný list nebude akceptovaný.
3. V záručnej lehote predajca alebo ním poverená servisná organizácia bezplatne odstráni všetky chyby výrobku s výnimkou chýb podľa bodu 5.
4. Záručná lehota sa predĺžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. od dátumu prijatia k záručnej oprave po dobu odoslania opraveného výrobku užívateľovi.
5. Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapričinené:
 - nesprávou obsluhou, ktorá je v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu;
 - používaním zariadenia v nevhodnom prostredí, ako i mechanickým poškodením a ďalším poškodením vinou užívateľa alebo treťou osobou pri užívaní resp. prevádzke výrobku;
 - uskutočnením akýchkoľvek zmien v záručnom liste, stratou záručného listu, porušením plomby, poškodením zariadenia neodvratnou udalosťou (požiar, voda, blesk a pod.) alebo vykonaním svojvoľných zmien v konštrukcii výrobku.
6. K reklamácii (resp. výmene nefunkčného výrobku) je nutné predložiť výrobok v pôvodnom balení a kompletným príslušenstvom. Z hygienických dôvodov sana opravu prijíma iba čisté výrobky.
7. Prezáruku platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonného.
8. Záručný list je súčasťou výrobku, preto si ho užívateľ ponechá a starostlivo uschová.

V prípade potreby je možné kontaktovať výrobcu.

Výrobca:

TESLA STROPKOV a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 54 7422494-8

- Výrobek byl před odesláním z výrobního podniku TESLA Stropkov a.s. odzkoušen a výrobce odpovídá za jeho parametry stanovené platnými normami a návodem na jeho obsluhu za předpokladu, že bude instalován, používán a obsluhován podle pokynů uvedených v návoděna jeho obsluhu. Na správnou činnost zařízení poskytuje prodejce uživateli záruku podle platné právní úpravy.
- Zboží bude přijato k záruční opravě výhradně po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku. Bez vyznačení data prodeje, podpisu a razítka prodejce je záruční list neplatný. Nadodatečně zaslany záruční list nebude brán zřetel.
- V záruční lhůtě prodejce nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně odstraní všechny vady výrobku s výjimkou vad dle bodu 5.
- Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení v záruční opravě, tj. od data přijetí k záruční opravě po dobu odeslání opraveného výrobku zpět uživateli.
- Uživatel ztrácí nárok na záruční opravu, pokud jíštěné vady byly způsobeny:
 - nesprávnou obsluhou, která je v rozporu s pokyny, uvedenými v návodu na obsluhu;
 - používáním zařízení v nevhodném prostředí, jakož i mechanickým poškozením či jiným poškozením vinou uživatele nebo třetí osoby při užívání resp. provozu výrobku;
 - uskutečněním jakýchkoli změn v záručním listě, ztrátou záručního listu, porušením plomby, poškozením zařízení neodvratnou událostí (požár, voda, blesk a pod.) nebo vykonáním svévolných změn v konstrukci výrobku.
- Pro reklamací (resp. výměnu nefunkčního výrobku) je nutné předložit výrobek v původní balení a veškerým příslušenstvím. Z hygienických důvodů se k opravě přijímají jen čisté výrobky.
- Prozárukuplatí ustanovení v esymyslu občanského zákoníku.
- Záruční list je součástí výrobku, protosí ho uživatel ponechá a pečlivě uschová.

V případě potřeby je možné kontaktovat výrobce nebo dovozce.

Výrobce:

TESLA STROPKOV, a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 00421 54 7422494-8

Dovozce:

TESLA STROPKOV - ČECHY, a.s.
Syrovátká čp. 140
503 25 Dobřenice
tel.: 00420 49 5800519

Zápis záručních opráv :

Zápis záručních oprav :

Dátum demontáže servis. technika Datum demontáže servis. technika	Dátum prijatia na opravu Datum přijetí k opravě	Dátum opravy Datum opravy	Dátum vrátenia užívateľovi Datum vrácení uživateli	Podpis